

Atlas Copco Instruction Manual

LIETUVIŲ



Atlas Copco WEDA vandens išleidimo
Vandens išleidimo siurblys Atlas CopcoWEDA

WEDA D30/S30 | visos parinktys
WEDA D40

Atlas Copco

Originalios instrukcijos
Printed matter N° 2954 8982 21
03/2020

Įžanga

Prieš pradėdami naudotis perskaitykite šias instrukcijas.

Tai saugus ir patikimas įrenginys, sukurtas pagal naujausią technologiją. Vykdykite šioje brošiūroje pateikiamus nurodymus.

Ši vadovą visada laikykite arti įrenginio. Korespondencijoje visada nurodykite siurblio tipą ir serijos numerį, pateiktą ant tipo plokštelės.

Kompanija pasilieka teisę atliliki pakeitimų be išankstinio pranešimo.

Autorinės teisės © 2018 Atlas Copco

Garantijos ir atsakomybės galiojimas

Naudokite tik originalias dalis.

Garantija nebus taikoma tuo atveju, jeigu žala ar sutrikimas atsiranda naudojant neoriginalias dalis.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, susijusios su modifikacija, papildymu ar perdibimui, atliku be raštiško gamintojo sutikimo.

Priežiūros reikalavimų nepaisymas ar padaryti mašinos sąrankos pakeitimai gali sukelti pagrindinių nelaimingų atsitikimų riziką, taip pat ir gaisrą.

Nors buvo įdėta daug pastangų, kad informacija, pateikiamā šiame vadove, būtų teisinga, „Atlas Copco“ neprisiima atsakomybės už galimas klaidas.

Copyright 2017, Grupos Electrógenos Europa, S.A.U., Zaragoza, Spain.

Neteisėtas viso teksto ar kurios nors jo dalies panaudojimas ar kopijavimas yra draudžiamas.

Visų pirma ši salyga taikoma prekiniam ženklams, modelių pavadinimams, dalių numeriams ir brėžiniams.

Turinys

Saugumo priemonės	5	Eksplotavimo instrukcijos	12	Srauto charakteristika	29
Ižanga	5	Pumpavimas	12	Atsarginės dalys	33
Piktogramos ir simboliai	5	Paleidimas	12	Atsarginių dalių užsakymas	33
Sauga naudojimo ir eksplotavimo metu	5	Sustabdymas	13	Alyvos specifikacijos	33
Igaliotasis personalas	6	Laikant nenaudojamą	13	Garantija	33
Pavojai, kylantys nesilaikant saugos instrukcijų	6	Priežiūra	14	Utilizavimas	34
Saugos darbo metodas	6	Profilaktinės priežiūros grafikas	14	Bendroji informacija	34
Asmenų saugumas	6	Išorinis pažeidimas, atsilaisvinusios detalės	14	RoHS	34
Sauga atliekant priežiūros darbus	6	Variklio izoliacijos varža	14	EEI A	34
Sauga dirbant su elektra	6	Siurbilaratis	14	Medžiagų utilizavimas	34
Konvertavimas ir atsarginės dalys	6	Maitinimo laidas	14	Atitinkties deklaracija	35
Duomenų plokšteliė	7	Laido įvadas	14		
Naudojimas ne pagal paskirtį	7	Apvijų šiluminės relès, 3 faziu	15		
Bendrasis aprašymas	8	Alyvos	16		
Korpusas ir hidraulinės dalys	8	Trikčių šalinimas	17		
Siurbilaratis	8	Techniniai duomenys	18		
Apsauga nuo perkrovos	8	Matmenys	19		
Pagrindinės dalys	9	Variklio duomenys WEDA D30	20		
Parinktys	10	1-fazė, 50 Hz	20		
Lygio daviklio	10	1-fazė, 60 Hz	20		
Variklio apsaugos kištukas	10	3-fazės, 50 Hz	20		
Variklio apsaugos kištukas	10	3-fazės, 60 Hz	20		
Maitinimo šaltinio valdymo relė	10	Variklio duomenys WEDA S30	21		
Žemo išiurbimo žiedas	11	1-fazė, 50 Hz	21		
Cinko anodai	11	1-fazė, 60 Hz	21		
Epoksidinė danga	11	3-fazės, 50 Hz	21		
Išmetamoji sistema	11	3-fazės, 60 Hz	21		
Greito prijungimo movos	11	Variklio duomenys WEDA D40	22		
		3-fazės, 50 Hz	22		
		3-fazės, 60 Hz	22		
		Grandinės diagrama	23		

Saugumo priemonės



Atidžiai perskaitykite ir laikykites dirbdami, atlikdami su prietaisu priežiūros ir remonto darbus.

ĮŽANGA

„Atlas Copco“ vadovaujasi nuostata savo įrango naudotojams pateikti saugius, patikimus ir veiksmingus gaminius. Tarp daugelio kitų veiksnių atsižvelgia ma į šiuos:

- ketinamas ir numatomas būsimas produktų naudojimas ir aplinkos sąlygos, kuriomis jie turi būti eksplotuojami,
- galiojančios taisyklės, kodeksai ir reglamentai,
- tiketina naudinga produkto eksploatacinė trukmė, tariant, kad bus tinkamai atliekamas remontas ir techninė priežiūra,
- pateikiamas vadovas su naujausia informacija.

Prieš naudodami bet kurį produktą, perskaitykite atitinkamą instrukciją vadovą. Jame pateikiama ne tik išsamios eksplotavimo instrukcijos, bet ir specifinė informacija apie saugą, prevencinę techninę priežiūrą ir kt.

Vadovą visada laikykite šalia įrenginio, kad jis būtų lengvai prieinamas aptarnaujančiam personalui.

Šios saugos priemonės yra bendrojo pobūdžio, todėl kai kurie teiginiai ne visada tiks konkrečiam mechanizmui.

Tik tinkamų iğūdžių turintys darbuotojai gali eksplotuoti „Atlas Copco“ įrangą, ją reguliuoti, atlikti techninę priežiūrą arba remonto darbus.

Kad kiekvieną darbą atliktų tinkamai apmokytas ir kvalifikotas kiekvienai kategorijai personalas, priva-lo pasirūpinti vadovas.

Imkitės visų būtinų priemonių, kad prie mechanizmo neprieitų pašaliniai asmenys ir kad šalia mechanizmo nebūtų jokių pavojaus šaltinių.

Mechanikai, tvarkantys, eksplotuojantys „Atlas Copco“ įrangą, atliekantys jos kapitalinį remontą, techninės priežiūros ar remonto darbus, privalo imtis techninių saugos priemonių ir laikytis visų atitinkamų vietinių saugos reikalavimų bei potvarkių.

„Atlas Copco“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą arba sužeidimus, kurių priežastis yra atsargumo priemonių nenaudojimas, paprastas neapdairumas ir tinkamo atidumo stoka, tvarkant, eksplotuojant, techniškai prizūrint arba remontuojant įrangą, net jei juos nulemia kitos priežastys, aiškiai nenurodytos šia-me instrukcijų vadove.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, kuri patiriama dėl ne originalių dalii naudojimo ir modifikacijų, papildymų ar perdibimų, atliekamų be rašytinio gamintojo patvirtinimo.

Jeigu kuri nors šio vadovo formuluočė neatitinka vie-tinio įstatymo formuluočės, turi būti taikoma ta for-muluotė, kuri yra griežtesnė.

Šias saugos priemones nusakantys teiginiai negali būti interpretuojami kaip pasiūlymai, rekomendacijos arba paskatos pažeisti bet kuriuos galiojančius įstatymus arba taisykles.

PIKTOGRAMOS IR SIMBOLIAI

Šiame vadove pateikiama saugos instrukcijų, kurių nesilaikant gali kilti pavojus.



Šios saugos instrukcijos yra nurodytos su bendraja pavojų reiškiančia piktograma.



Šia piktograma nurodytos saugos instrukcijos, susijusios su pavojais, kurių gali kilti nesilaikant elektros saugos instrukcijų. Pažeidus šias saugos instrukcijas gali mirtinai nutrenkti elektra.



Ši piktograma rodo saugos instrukcijas, kurių nesilaikant galima sugadinti siurblį.

Visos etiketės ant siurblio turi būti aiškiai įskaitomos. Pažeistas etiketas reikia pakeisti.

SAUGA NAUDOJIMO IR EKSPLOATAVIMO METU

Šiame vadove pateikiama bazinės saugos instrukcijos, kurių reikia laikyti atliekant montavimo, naudojimo ir priežiūros darbus. Jি turi perskaityti visi operatoriai ir naudotojai prieš montuodami ir naudodami siurblį. Jis turi būti prieinamas visiems operatoriams /ir naudotojams darbo vietoje. Šalia šio skyriaus instrukcijų taip pat reikia laikytis saugos instrukcijų, pateiktų kituose šio vadovo skyriuose.

IGALIOTASIS PERSONALAS

Tik tinkamų igūdžių turintys darbuotojai gali eksplauoti „Atlas Copco“ įrangą, ja reguliuoti, atlkti techninę priežiūrą arba remonto darbus.

Už tinkamai išmokyti ir kvalifikuotų operatorių paskyrima kiekvienai darbo funkcijai atlkti atsako administracija.

1-ojo lygio kvalifikacija: operatorius

Operatorius turi būti išmokytas visapusiškai dirbtį su mechanizmu naudojantis paspaudžiamaisiais mygtukais, taip pat supažindintas su saugos aspektais.

2-ojo lygio kvalifikacija: technikas-mechanikas

Technikas-mechanikas dirbtį mechanizmu turi būti išmokytas taip pat, kaip ir operatorius. Be to, technikas-mechanikas taip pat turi būti išmokytas atlkti techninę priežiūrą ir remontą, kaip aprašyta instrukciją vadove; jam leidžiama keisti valdymo ir saugos sistemos nustatymus. Technikas-mechanikas nedirba su komponentais, kuriuose paleista elektra

3-ojo lygio kvalifikacija: technikas-elektrikas

Technikas-elektrikas yra išmokytas ir turi tokią pačią kvalifikaciją, kaip ir operatorius ir technikas-mechanikas. Be to, technikas-elektrikas gali remontuoti išvairose mechanizmo dalyse esančius elektros komponentus. Tai galioja ir darbui su komponentais, kuriuose pajungta elektra.

4-ojo lygio kvalifikacija: gamintojo specialistas

Tai gamintojo siuštas kvalifikuotas specialistas arba gamintojo agentas sudėtingam įrangos remontui arba jos modifikacijoms atlkti.

Rekomenduojama, kad mechanizmą ekspluoatuotų ne daugiau kaip du žmonės, nes jei dirbs daugiau operatorių, gali susidaryti nesaugios darbo sąlygos.

PAVOJAI, KYLANTYS NESILAIKANT SAUGOS INSTRUKCIJŲ

Nesilaikant saugos instrukcijų galima susižaloti, sugadinti įrangą ir sukelti pavojų aplinkai. Nesilaikant saugos instrukcijų garantija gali negalioti.

SAUGOS DARBO METODAS

Reikia laikytis visų saugos instrukcijų, pateiktų šiame vadove, bei visų nacionalinių nelaimingų atsitikimų prevencijos ir kompanijos vidinių darbo, naudojimo ir saugos reglamentų.

ASMENŲ SAUGUMAS

Dirbdami su šiuo siurbliu būkite budrūs, atidžiai dirbkite savo darbą, vadovaukitės sveiku protu. Nesenaudokite siurblių pavargę arba apsaugę nuo narkotikų, alkoholinių gėrimų ar vaistų. Jei dirbdami su siurbliu nors akimirkai prarasite budrumą, galite sunkiai susizeisti.

Tinkamai apsirenkite. Nevilkėkite laisvų drabužių, nusiimkite papuošalus. Ilgus plaukus paslepkitė po galvos apdangalu. Žiūrėkite, kad plaukai, drabužiai ir pirštinės nesilieštų su judamosiomis dalimis. Palaidi drabužiai, papuošalai ir ilgi plaukai gali ištргiti judančiose dalyse.

Naudokitės patvirtinta saugos įranga. Visada būkite su apsauginiais akiniais, mūvėkite pirštines ir avėkite apsauginius batus.

SAUGA ATLEIKANT PRIEŽIŪROS DARBUS

Savininkas yra atsakingas už tinkamą siurblio priežiūrą atliekančių asmenų apmokymą. Iš principo visus priežiūros darbus reikia atlkti, kai siurblys yra išjungtas. Laikykites šiame vadove apibūdintų procedūrų.

SAUGA DIRBANT SU ELEKTRA

Siurblys turi būti įkištas į lizdą, kuris tinkamai įmontuotas ir įžemintas pagal vietinius nustatymus ir potvarkius. Jokiu būdu neištraukite įžeminimo smaigo ir

nekeiskite kištuko. Nenaudokite kištukų adapterių. Jei nesate tikri, kad elektros lizdas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.



Tinkamai elkitės su maitinimo laidu. Neneškite siurblio už laido, netraukite už laido kištuko iš elektros lizdo. Maitinimo laidą laikykite toliau nuo karščio, alyvos, aštrų kraštų ar judančių dalių. Dėl netvarkinėgų laidų padidėja elektros smūgio pavojus.

Naudokite elektros tinklą su tinkamai įžemintu grandinės pertraukikliu trikties atveju.

KONVERTAVIMAS IR ATSARGINĖS DALYS

Konvertavimą galima atlkti tik gavus raštynių gamintojo sutikimą. Visada naudokite tik originalias atsarginės dalis. Neleistinas konvertavimas ar ne originalių atsarginių dalių naudojimas panaikina garantiją.

DUOMENŲ PLOKŠTELĖ

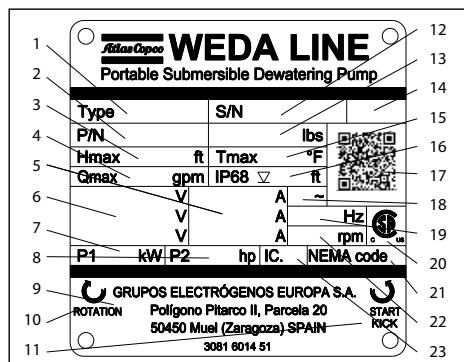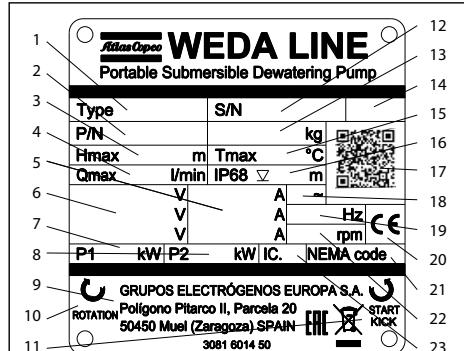

Nuoroda	Pavadinimas
1	Siurblio rūsis
2	Gaminio numeris
3	Maks. galvutė
4	Maksimalus našumas
5	Nominali srovė
6	Nominali įtampa
7	Maks. iėjimo galia
8	Vardinė veleno galia
9	Gamintojo pavadinimas ir adresas
10	Sukimosi kryptis
11	Pradinio paleidimo kryptis
12	Serijos numeris
13	Svoris
14	Pagaminimo metai
15	Maks. skysčio temperatūra
16	Apsaugos klasė
17	QR kodas
18	Fazių skaičius
19	Sparta
20	Ženklinimas (CE, UL, CSA, ...)
21	Užblokuoto rotoriaus kodinė raidė
22	Nominalios apskokos/min.
23	Šilumos klase

NAUDOJIMAS NE PAGAL PASKIRTĮ

Siurblio patikimumą galima garantuoti tik naudojant jį pagal šiame vadove pateiktas specifikacijas. Jokiomis aplinkybėmis negalima viršyti čia nurodytų apribojimų.

Nenaudokite siurblio pumpuoti žmonėms skirtą vandenį, pumpuoti šulinio vandenį, nemontuokite atmosferoje, kurioje esama sprogimo pavojaus.

Siurbliu nederėtų pumpuoti kaustinių, degių ir kitų sprogimų medžiagų, pvz., benzino, naftos, atskiesto azoto, tepalų, alyvos bei nuotekų iš tualetų, taip pat nederėtų pumpuoti dumblino vandens, kurio takumas yra mažesnis už iprasto vandens. Siurbliu galima pumpuoti sūrų vandenį su sąlyga, kad apsaugai nuo

galvaninės korozijos bus naudojamas cinko anodų komplektas; žr. skirsni Papildomos dalys.

Pumpuojamų skysčių temperatūra neturi viršyti 40°C.

Prietaisais netinka naudoti stacionariuose įrengimuose (tokiuose kaip pakėlimo įrenginiai, fontano siurbliai).

Bendrasis aprašymas

WEDA vandens išleidimo siurbliai yra elektriniai pardinamieji siurbliai, skirti sausinimo darbams statybietėse, pramonėje, kasyboje, cisternose, baseinuose ir pan. Asortimentą sudaro keletas sausinimo siurbliai, visi pritaikyti intensyviai naudoti sudėtingomis sąlygomis. Dėl kompaktiško dizaino ir lengvo svorio siurbliai labai universalūs ir lengvai montuojami.

Siurblio išorinis korpusas leidžia jį aušinti, variklio apsaugas užtikrina patikimą ir saugų siurblio veikimą įvairiomis sąlygomis. (Aušinimo jungės, skirtos WEDA D30/S30/D40, atlieka aušinimo funkciją nesant išorinio korpuso.) Dviguba mechaninė izoliacija veikia kaip alyvos vonelė ir užtikrina ilgą tinkamumo naudoti laikotarpi.

Ypatybės

- Gali veikti sausas. Variklio apsauga.
- "Ijunk ir pumpuok" tipo dizainas.
- Itaisytas didelio sukimo momento kondensatorius (1 ph).
- Dviguba izoliacija veikia kaip alyvos vonelė ir užtikrina ilgą tinkamumo naudoti laikotarpi
- Siurblieriatis iš aukštostos kokybės chromuoto plieno nereikalauja daug priežiūros.
- Guoliai sutepti visam eksplotacijos laikui aukštostos temperatūros tepalu ir antikoroziniu piedu.

WEDA D30/S30/D40 yra kompaktiški ir universalūs vandens išleidimo siurbliai, skirti naudoti įvairiomis aplinkybėmis. Aukštostos kokybės chromuotas siurblieriatis su maža užsikimšimo rizika sukurtas vandeniu tvarkyti statybietėse, šulinuose, pramoniniuose karjeruose ir t.t.

KORPUSAS IR HIDRAULINĖS DALYS

Korpusas pagamintas iš aliuminio, o padaž dalys aptrauktos guma.


SIURBILARATIS

WEDA D30/S30/D40[“] siurbliuose įmontuoti aukštostos kokybės chromuoto plieno siurbliaračiai.

APSAUGA NUO PERKROVOS

Siurblys tiekiamas su automatiškai atsistatančiais apsaugos nuo perkaitimo jungikliais ant variklio apvijų.


Pagrindinės dalys

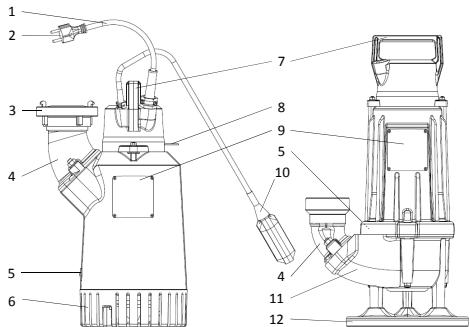

Nuoroda	Pavadinimas
1	Kabelis
2	Kištukas
3	Mova
4	Išleidimo vamzdis
5	Alyvos kaištis
6	Filtras
7	Rankena
8	Plūdinio daviklio laikiklis (parinktis)
9	Duomenų plokštėlė
10	Plūdinis daviklis (parinktis)
11	Sraigtas
12	Dugno plokštėlė

Parinktys

LYGIO DAVIKLIO

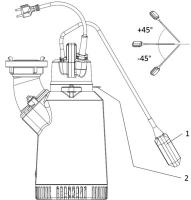

Nuoroda	Pavadinimas
1	Lygio daviklio
2	Lygio daviklio laikiklis

3081690555 – lygio daviklio rinkinys (CE)

3081690557 – lygio daviklio rinkinys (CSA)

(Plūdinio jungiklio komplektas vietiniam modernizavimui.)

Jei reikalingas automatinis paleidimas arba sustabdymas, naudokite siurbli su plūde.


Siurblys įsijungia daviklio jungikliu pasiekus $+45^\circ$ kampą ir išsijungia pasiekus -45° kampą.

Kad prietaisas nuolat veiktu, plūdinį jungiklį pritvirtinkite vertikaliai, smailiaja puse į viršų.



Pastaba! Ne SCA siurbliams, kurių variklio itampa viršija 400 V, plūdinį jungiklį būtina naudoti kartu su žeminamuoju transformatoriumi, nes tokis jungiklis nėra skirtas naudoti su dides nei 400 V itampa.

VARIKLIO APSAUGOS KIŠTUKAS

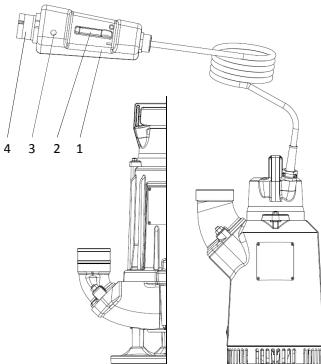

Nuoroda	Pavadinimas
1	Viršrovio relé
2	Ijungimo / išjungimo jungiklis
3	Fazių kontrolės indikatorius lemputė
4	Kištukas su fazės keitikliu

Primygtiniai rekomenduojama naudoti išorinį variklio apsaugos įtaisą apsaugoti variklį nuo viršrovio.

Siurbliams su 400 V 50 Hz trifaziu varikliu galima atskirai užsakyti išorinį variklio apsaugos įtaisą. I prietaiso apsauga įeina įjungimo / išjungimo jungiklis ir apsauga nuo apkrovos, taip užtikrinamas optimalus darbo komfortas ir siurblio apsauga.

Jei indikatorius lemputė (3) yraraudona, atsuktuvu sukeiskite dvi fazes kištuke (4).

Po gedimo siurbli paleiskite iš naujo rankiniu būdu spausdami ant išorinio variklio apsaugos įtaiso esančią jungiklį.

Variklio apsaugos kištukas

WEDA D30-D40: 470W157811 5P-16A 4-6.3A

(Tik siurbliuose su trifaziais 400 V varikliais.)

MAITINIMO ŠALTINIO VALDYMO RELĖ

WEDA siurbliuose gali būti įtaisyta maitinimo valdymo relė.


Funkcijos

Siurblio apsauga, siurblys išsijungia, jei:

- Klaidinga fazės sekā.
- Fazės gedimas.




Siurblys su maitinimo šaldinio valdymo rele neįsijungs esant netinkamai fazių sekai arba nutrūkus fazei. Norint įjungti siurbli esant netinkamai fazių sekai reikia sukeisti dvi iš trijų fazių.

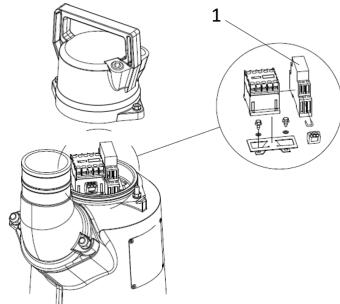

Nuoroda	Pavadinimas
1	Maitinimo šaltinio valdymo relė

ŽEMO ĮSIURBIMO ŽIEDAS

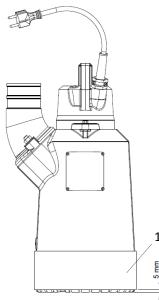


Nuoroda	Pavadinimas
1	Žemo įsiurbimo žiedas

Žemo įsiurbimo žiedas leidžia susiurbti visą likusį vandenį iki 3 mm. Žemo įsiurbimo žiedas pagamintas

iš gumos ir pritvirtintas virš filtro. Jei žemo įsiurbimo žiedas pritvirtintas 5 mm iki žemės, vanduo gali būti susiurbtas iki 3 mm.

CINKO ANODAI

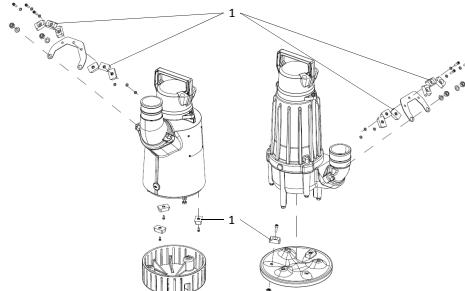

Nuoroda	Pavadinimas
1	Cinko anodas

Pumpuojant sūrų vandenį (kuris itin agresyviai veikia aliumini) siurblį reikia apsaugoti naudojant cinko anodus.

EPOKSIDINĖ DANGA

Siekiant užtikrinti optimalią siurblio apsaugą, kai pumpuojamas sūrus vanduo, vanduo su agresyviomis medžiagomis arba pumpuojant šarmingą ar rūgštinę vandenį, galima specialiai užsakyti apsauginę epoksidinę dangą.

ŠIMETAMOJI SISTEMA

Įsieidimo vamzdis WEDA D30-D60	Dalies numeris
3" Žarna	470W202563
3" Žarnos laikiklis	0347611400

Įsieidimo vamzdis WEDA D30-D60	Dalies numeris
ISO-G3"	470W202483
3" NPT	470W202571
4" Žarna	470W202565
4" Žarnos laikiklis	4700W58023
ISO-G4"	470W202481
4" NPT	470W202573

Įsieidimo vamzdis WEDA S30	Dalies numeris
3" Žarna	3081600727
3" Žarnos laikiklis	0347611400
ISO-G3"	3081600728
3" NPT	3081600729

Siurblys gali turėti kelių tipų išmetamasių sistemas (žr. lentelę aukščiau).

GREITO PRIJUNGIMO MOVOS

Greito prijungimo movos	Dalies numeris
3 col. BSP lizdinis „Camlock“ adapteris	8162164100
3 col. BSP lizdinė „Camlock“ mova	8162164300
3 col. BSP lizdinė „Storz“ mova 75-C	470W157011
4 col. BSP lizdinė „Storz“ mova	470W157012

Siurblys gali turėti keletą greito prijungimo movų, žr. aukščiau pateiktą lentelę.


Eksplotavimo instrukcijos

PUMPAVIMAS



Siurbli visada kelkite už rankenų.
Nekelkite ir neneškite siurblio už maitinimo laidą. Visada atsargiai kelkite, kad siurblys nenukrūstų ar nesidaužytų į sieną ar kitą įrangą.

Minimalus pradinis vandens lygis yra apie:
35 mm (D30/D40 L&N) / 150 mm (S30)

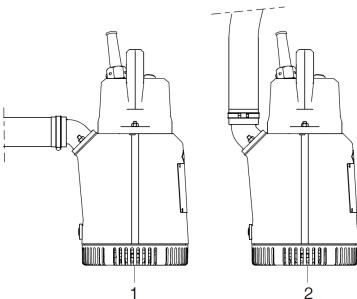

PALEIDIMAS



Siurblio negalima naudoti sprogioje / degioje aplinkoje aplinkoje ar siurbtį degius skyčius!



Jei siurblys naudojamas išsiurbti vandenį iš plaukiojimo baseino:

- baseine siurbimo metu neturi būti žmonių,
- siurblys turi būti prijungtas per likutinės srovės prietaisą, kurio likutinė darbinė srovė neturi viršyti 30 mA.



Niekada nenaudokite siurblio be filtro.



WEDA dumblo siurbliai skirti kietosioms medžiagoms tvarkyti, todėl juose nėra sieto.



Besisukančios dalys. Niekada nekiškite rankų į sraigą.

Prieš naudodami kiekvieną kartą patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką. Jei maitinimo laidas pažeistas, iškart jį pakeiskite.

Patikrinkite, ar elektros srovė atitinka nurodytą ant **Duomenų plokštelių**.

Patikrinkite, ar pumpuojamas skystis atitinka charakteristiką, nurodytą **Techniniai duomenys** sk.


Elektros laidą nutieskite nesulankstydami, kad jis nebūtų suspaustas ar kitaip pažeistas.

Niekada nemontuokite siurblio tiesiai ant silpno dirvos sluoksnio ar drumsto dumblino sluoksnio. Siurblys gali nuskeisti, iš jų gali patekti purvo ir sumažinti tėkmės srautą. Patikrinkite, ar siurblys siurbia.



Įrenginys iškart gali būti paleistas direkte galia. Įsitikinkite, kad paleidžiant arti siurblio nėra kitų asmenų.

Paleidžiamas siurblys trūktelės prieš laikrodžio rodyklę (žiūrint iš viršaus). Jei kryptis netinkama, perjunkite dviejų faziu laidininkų jungiklį.

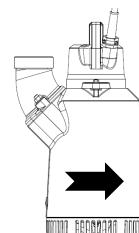

Jei variklis sustoja dėl perkrovos arba užblokuoto siurbliarčio, iš pradžių ištraukite kištuką iš lizdo, po to iškelkite siurblių ir patikrinkite, kodėl jis sustojo. Pašalinkite kamštį, leiskite siurbliui atvesti ir tēskite siurbimą toliau.

Naudojant WEDA dumblo siurblius, vandens lygis gali būti per mažas ir neužtikrinti tinkamo aušinimo. Paguldykite siurbli.

SUSTABDYMAS

Išjunkite kištuką iš lizdo ir iškelkite siurblį iš siurbimo vietas. Jei siurblys veikė purviname vandenye, trumpam ji įleiskite į švarų vandenį arba praplaukite švariu vandeniu per išleidimo angą. Jei siurblyje liko molio, cemento ar kito limpančio purvo, siurbliaratis ir sandariklis gali užsikimšti.

LAIKANT NENAUDOJAMĄ

Jeigu siurblys laikomas nenaudojamas ilgiau nei šešis mėnesius, prieš vėl jį naudojant būtina patikrinti sandarinimą ir įsitikinti, kad jis nėra užstrigęs.



Kad sandarinimas neužstrigtų, rekomenduojama kas antrą mėnesį pa-sukti sparnuotę.

Ši siurblį būtina laikyti uždengtoje ir sausoje vietoje, kur jis būtų apsaugotas nuo karščio, purvo ir vibracijų poveikio.

Priežiūra

PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS

Techninės priežiūros užduotis	Kas mėnesių	Kas 3 mėnesius	Kas 6 mėnesius	Kas 12 naudojimo mėnesių	Kai nusidėvi
Tikrinkite kabelį / keiskite kabelį, kai izoliacija yra pažeista	x				
Tikrinkite kabelių izoliaciją	x				
Tikrinkite vamzdžius, žarnas, vožtuvus	x				
Tikrinkite plūdinį jungiklį / Lygio jutiklio veikimą	x				
Tikrinkite, ar nėra išorinių pažeidimų, atsilaisvinusių dalių	x				
Alyvos patikra *		x	x		
Alyvos keitimasis po 6 mėnesių arba užteršimo vandeniui		x			x
Tikrinkite besidévinčias dalis / sureguliuokite sparnuotę ir difuzorių, jeigu reikia	x				x
Nusidévėjusios dalių keitimasis					x
Pakeiskite sandariklius				x	x
Pakeiskite rutulinius guolius				x	x
Kontaktoriaus veikimo patikra		x			
Statoriaus matavimas **	x	x			
Tikrinkite statoriaus šilumines reles		x			

* Veikiant nepertraukiamai tikrinama kas 3 mėnesius. Veikiant su pertrūkiais alyva tikrinama kas 6 mėnesius.

**) tikrinkite susijusius šalyje taikomus standartus ir teisės aktus.

ĮŠORINIS PAŽEIDIMAS, ATSILAISVINUSIOS DETALĖS

Patikrinkite, kad būtų patikimai priveržti visi varžtai, sraigtais ir veržlės. Patikrinkite siurblio kėlimo rankenos būklę, jei rankena nusidévėjo arba yra pažeista, pakeiskite. Pakeiskite bet kurią išorinę dalį, kuri atrodo nusidévėjusi arba pažeista.

VARIKLIO IZOLIACIJOS VARŽA

Naudokite 500 V PS matuoklį, išmatuokite izoliaciją tarp fazėi ir fazėi ir įžeminmo. Varžos vertės turi būti

virš 1 M omo. Jei gaunami parodymai nenormalus, iškart perduokite siurblį į remontą.

Laikykiteis vietinių galiojančių reglamentų. Galioja griežčiausias reglamentas.

SIURBILARATIS

Patikrinkite siurbliarati, pašalinę filtrą ir difuzorių. Pakeiskite siurbliarati, jei jis sugadintas ar labai susidévėjęs.

MAITINIMO LAIDAS

Patikrinkite, ar laidas neipjautas, nesubraižytas, nesulankstytas. Jei pažeistas išorinis apsauginis korpusas, laidą pakeiskite. Neatlikite sujungimų drėgnuose šuliniuose.


LAIDO ĮVADAS

Patikrinkite, ar kabelio prijungimo jungė ir apsaugos nuo įtempimo laikiklis tvirtai prijungti. Jei ties kabelio įvadu esama nuotėkio požymiai, kabelį pakeiskite.


APVIJU ŠILUMINĖS RELĒS, 3 FAZIŲ

Nustačius kurio nors apvijų termokontakto gedimą schemaje. Statorių būtina pakeisti tuo atveju, jeigu grandinę galima sutaisyti apeinant sugedusį bus nustatyta, kad sugedęs daugiau kaip vienas termokontaktą, kaip nurodyta toliau pateiktoje termokontaktas.

	Matavimai atliekant gedimų diagnostiką		Sprendimas	
	Nėra kontaktų tarp	Kontaktas tarp	Kontaktas tarp	prijungti prie kontatoriaus A1, A2
A šiluminės relės gedimas	1-3 (1-2) (1-4)	2-3 (2-4) (3-4)	-	2-3
	3-4			
	(1-2) (1-4) (2-3)	1-3 2-4	3-4	1-2
B šiluminės relės gedimas	2-4	1-4		
	(2-1)	(1-3)	-	
	(2-3)	(3-4)		1-4

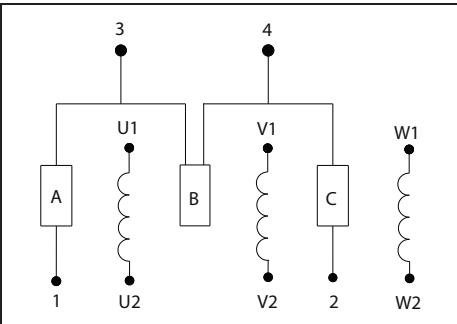

ALYVOS

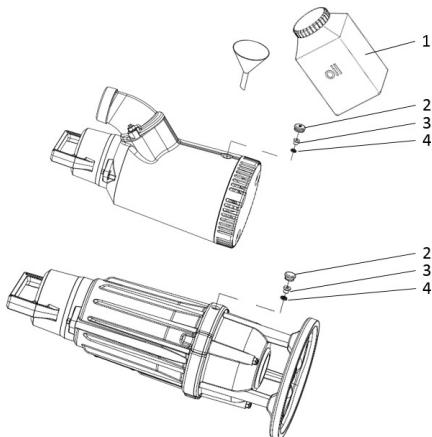

Paimkite alyvos mēginį su pipete. Patirkinkite, ar nėra nešvarumų ir emulsifikacijos. (Alyva turi būti skaidri.) Nustačius, kad į vidų prasiskverbė vandens, sandariklį būtina pakeisti, o kamerą užpildyti nauja alyva. Alyvos tipo ir kokybės ieškokite **Atsarginės dalys [33]** sk.

Nuoroda	Pavadinimas
1	Alyvos
2	Kištukas
3	Alyvos kaištis
4	Sandarinamasis žiedas

Tirkinkite alyvos lygi ir būkle, kad nustatytumėte, ar nėra nuotekiai. Nuimkite kištuką ir alyvos kaištį.

Trikčių šalinimas

Problema	Priežastis	Veiksmas
Per maža siurblio talpa	<ol style="list-style-type: none">Siurblys sukas netinkamai (jeigu siurblys neturi integruotos maitinimo šaltinio valdymo relės)Siurblys nepakankamai giliai panardintasBendras įrenginio slėgis neatitinka slėgio pajėgumoSparnuotė nesisuka laisvaiSuspausta tiekimo žarnaUžsikimšo filtrasSiurbilaratis nusidėvėjo	<ol style="list-style-type: none">Sukeiskite dvi iš trijų fazų, kad ištaisytumėte fazų seką, ir iš naujo įjunkite siurbliNuleiskite siurbli žemiau arba padidinkite vandens lygiSureguliuokite siurblio galią arba naudokite kitą siurbliIšvalykite sistemą arba deramai sureguliuokite sparnuotęIštiesinkite tiekimo žarnąNuvalykite filtrąPakoreguokite arba pakeiskite siurbliarati
Siurblys neįsijungia	<ol style="list-style-type: none">Netinkama fazų seka (jeigu siurblys su integruota maitinimo šaltinio valdymo rele)Išmušė saugiklį arba suveikė grandinės pertraukiklisPažeistas kabelisDingo elektraSparnuotė nesisuka laisvaiPlūdinis jungiklis sugedės arba netinkamai sureguliuotasŠiluminės relės gedimas	<ol style="list-style-type: none">Sukeiskite dvi iš trijų fazų ir iš naujo įjunkite siurbliTikrinkite statorius ir siurblio kabelį, pakeiskite, jeigu kabelis pažeistas Tikrinkite elektros sistemą, ar nėra drėgmės arba vandens prasisunkimo požymių, jeigu reikia, pakeiskite sandariklius Tikrinkite, ar kabelio izoliacija nepažeistaPakeiskite kabelį, naudokite naują kabelių movąAtstatykite elektros tiekimąIšvalykite sistemą arba deramai sureguliuokite sparnuotęTikrinkite plūdinio jungiklio sureguliuavimąNustatykite, kuri šiluminė yra sugedusi, ir apeikite ją, kaip nurodyta atskirame šios instrukcijos skirsnyje

Problema	Priežastis	Veiksmai
Siurblys pa-sileidžia ir sustoja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkaitęs siurblio variklis 2. Atgal tekantis vanduo 3. Netinkamai nustatytas lygio reguliavimo įtaisas 4. Pernelyg maža siurblio duobė 5. Pernelyg didelis skysčio tankis 	<p>1. Pakelkite vandens lygi</p> <p>Naudojant WEDA dumblo siurblius, vandens lygis gali būti per mažas ir neužtikrinti tinkamo aušinimo. Paguldykite siurblį.</p> <p>Pernelyg aukšta vandens temperatūra, sumažinkite temperatūrą</p> <p>Užsikimšęs siurblio filtras, išvalykite sistemą</p> <p>Dėl pernelyg mažos įtampos susidaro viršrovis ir temperatūra pakyla pernelyg aukštai; patrupinkite kabelį, neleiskite kabeliui susisukite arba naudokite storesnį kabelį</p> <p>Viršrovio ir perkaitimo priežastis gali būti netinkama sukimosi sekà (jeigu siurblys neturi integruotos maitinimo šaltinio valdymo relès). Ištaisykite fazinių sekų</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Naudokite atbulinį vožtuvą, kad vanduo netekėtų atgal 3. Optimaliai nustatykite lygio reguliavimo įtaisą 4. Naudokite mažesnį siurblį 5. Rankiniu būdu nustatykite išjungimo ir išsijungimo laiką, kad variklis turėtų pakankamai laiko atvėsti

Techniniai duomenys


	Vie- netas	WEDA S30	WEDA D30	WEDA D40
Įsleidimo anga, išleidi- mo žarnos jungtis, srie- giuota (BSP ir NPT)	inch inch	3 -	3 4	3 4
Svoris	kg/lb	25/55	20/44	25/55
Maks. kietų medžiagų apdorojimas	mm/ inch	Ø50/2	7/0.27	7/0.27
Kabelio ilgis	m/ft	20/66	20/66	20/66
Maks. panardinimo gy- lis	m/ft	20/66	20/66	20/66
Siurbliaračio tipas	Sūkurinis siur- bliaratis	išcentrinis siur- bliaratis	išcentrinis siur- bliaratis	išcentrinis siur- bliaratis
Siurbliaračio medžiaga	aukštos kokybės chromuotas plie- nas	aukštos kokybės chromuotas plie- nas	aukštos kokybės chromuotas plie- nas	aukštos kokybės chromuotas plie- nas
Velenų sandarikliai	mechaninė izolia- cija	mechaninė izolia- cija	mechaninė izolia- cija	mechaninė izolia- cija
Variklio apsauga	šiluminė apsauga	šiluminė apsauga	šiluminė apsauga	šiluminė apsauga
Variklio izoliacijos klasė	F	F	F	F
Nurodytosios galios po- kytis	10%	10%	10%	10%
Perkaitimo nesukeliantis itampos pokytis	10%	10%	10%	10%
Leidžiamas itampos ne- tolygumas	2%	2%	2%	2%
Didžiausias i Jungimų skaičius per valandą	30	30	30	30
Atitinkamas taikomas standartas	IEC60034-1	IEC60034-1	IEC60034-1	IEC60034-1
pH diapazonas	5-8	5-8	5-8	5-8
Didžiausias tankis	kg/m ³ / lb/ Usgal.	1100/9.2	1100/9.2	1100/9.2
Maks. skysčio tempera- tūra	C/F	40/104	40/104	40/104



Siurblys yra skirtas pumpuoti vandenį, atitinkantį specifikacijas lentelėje aukščiau.

Siurblys neskirtas naudoti sprogioje ar degioje aplinkoje ar pum-
puoti degius skysčius.

MATMENYS

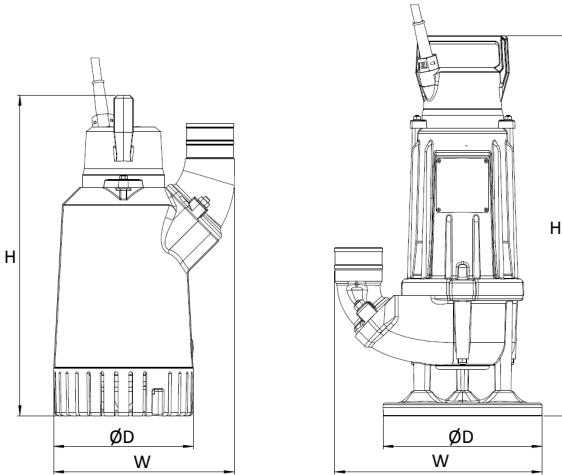

Matmenys (mm/inch)	ØD	W (3")	W (4")	H
WEDA D30N	220/8.7	290/11.4	315/12.4	495/19.4
WEDA D30L	220/8.7	290/11.4	315/12.4	525/20.6
WEDA S30	250/9.8	326/12.8	-	620/24.3
WEDA D40	220/8.7	290/11.4	315/12.4	525/20.6

VARIKLO DUOMENYS WEDA D30

1-fazė, 50 Hz

Didžiausia iėjimo galia 2,7 kW

Itampa (V)	Nominali srovė (A)
230	11

1-fazė, 60 Hz

Didžiausia iėjimo galia 3,0 kW

Itampa (V)	Nominali srovė (A)
230	13

3-fazės, 50 Hz

Didžiausia iėjimo galia 2,5 kW

Itampa (V)	Nominali srovė (A)
230	7.3
400	4.0
500	3.6

3-fazės, 60 Hz

Didžiausia iėjimo galia 2,6 kW

Itampa (V)	Nominali srovė (A)
230	7.7
460	3.9
575	3.2

VARIKLO DUOMENYS WEDA S30

1-fazė, 50 Hz

Didžiausia iėjimo galia 2,2 kW

Itampa (V)

230

Nominali srovė (A)

9.9

1-fazė, 60 Hz

Didžiausia iėjimo galia 2,8 kW

Itampa (V)

230

Nominali srovė (A)

12.4

3-fazės, 50 Hz

Didžiausia iėjimo galia 3,3 kW

Itampa (V)

230

Nominali srovė (A)

9.6

400

5.1

500

4.4

3-fazės, 60 Hz

Didžiausia iėjimo galia 3,6 kW

Itampa (V)

230

Nominali srovė (A)

10.4

460

5.2

575

4.2

VARIKLO DUOMENYS WEDA D40

3-fazés, 50 Hz

Didžiausia iėjimo galia 3,4 kW

Itampa (V)	Nominali srovė (A)
230	10
400	5.9
500	4.4


3-fazés, 60 Hz

Didžiausia iėjimo galia 3,8 kW


Itampa (V)	Nominali srovė (A)
230	11.2
460	5.6
575	4.5

GRANDINÉS DIAGRAMA


1 fazès statorius

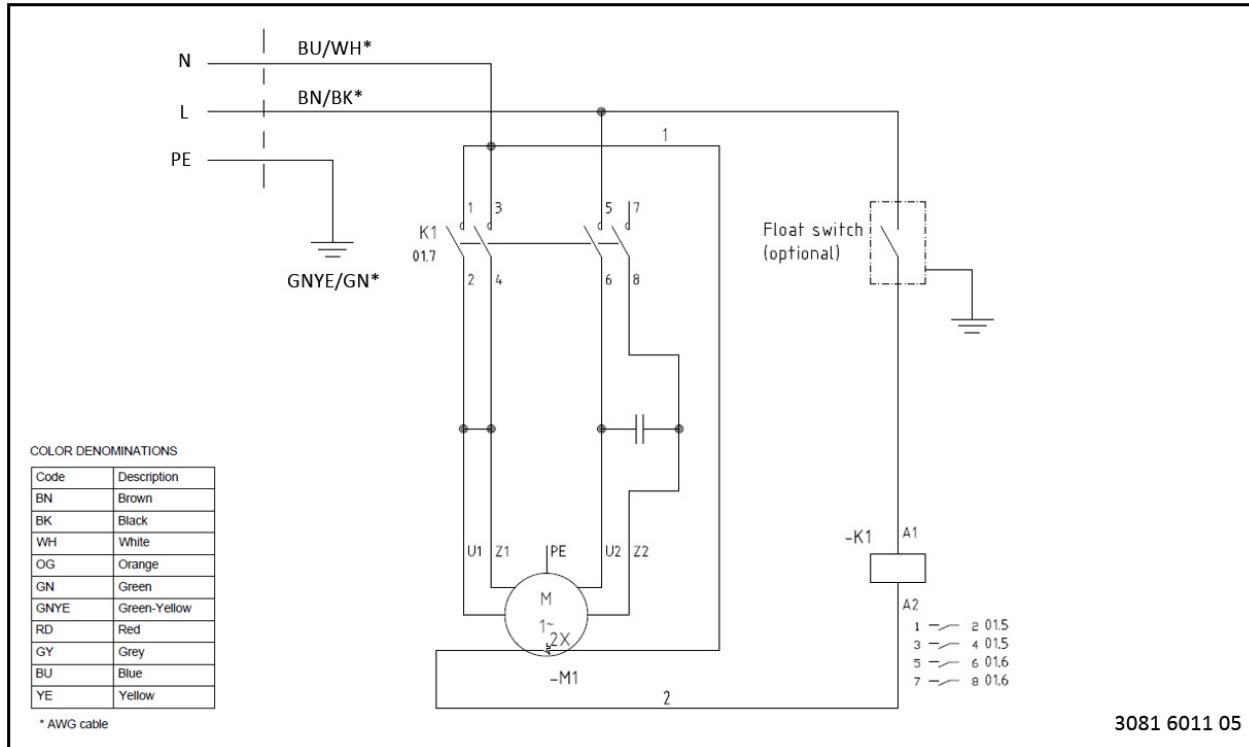


6 Statorius ir kontaktorius

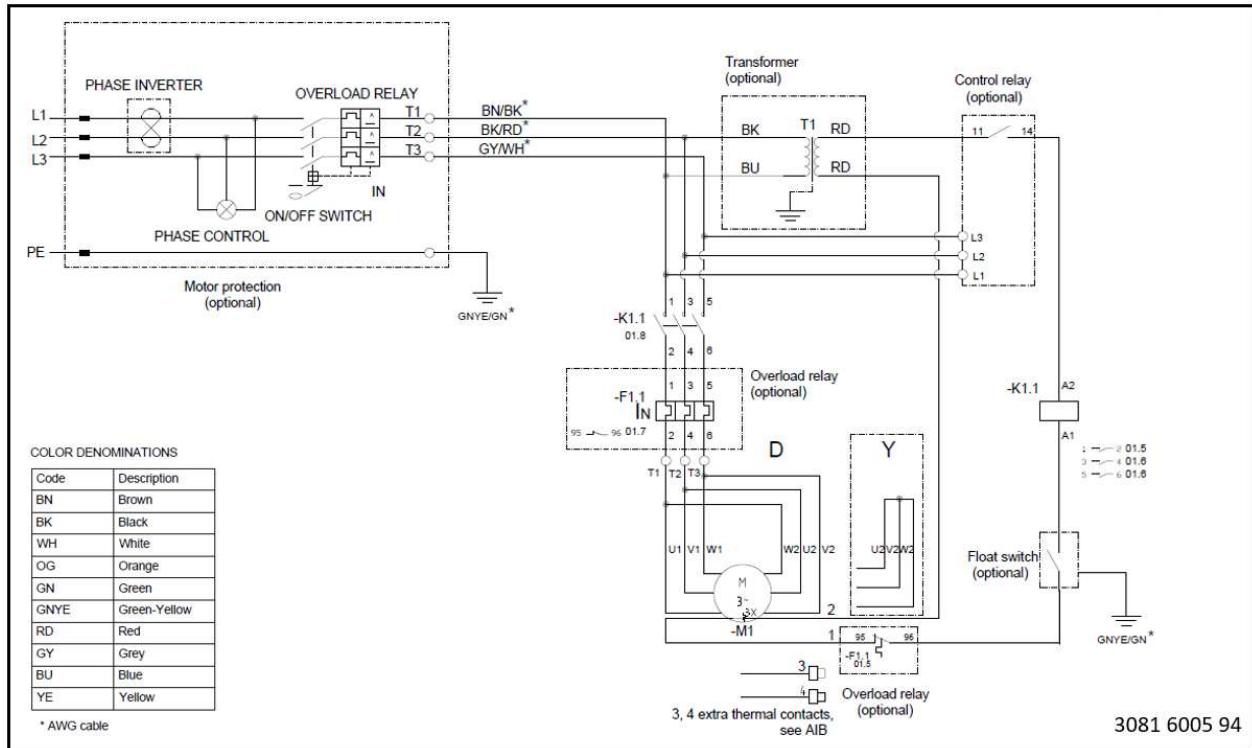


9 Statorius ir kontaktorius

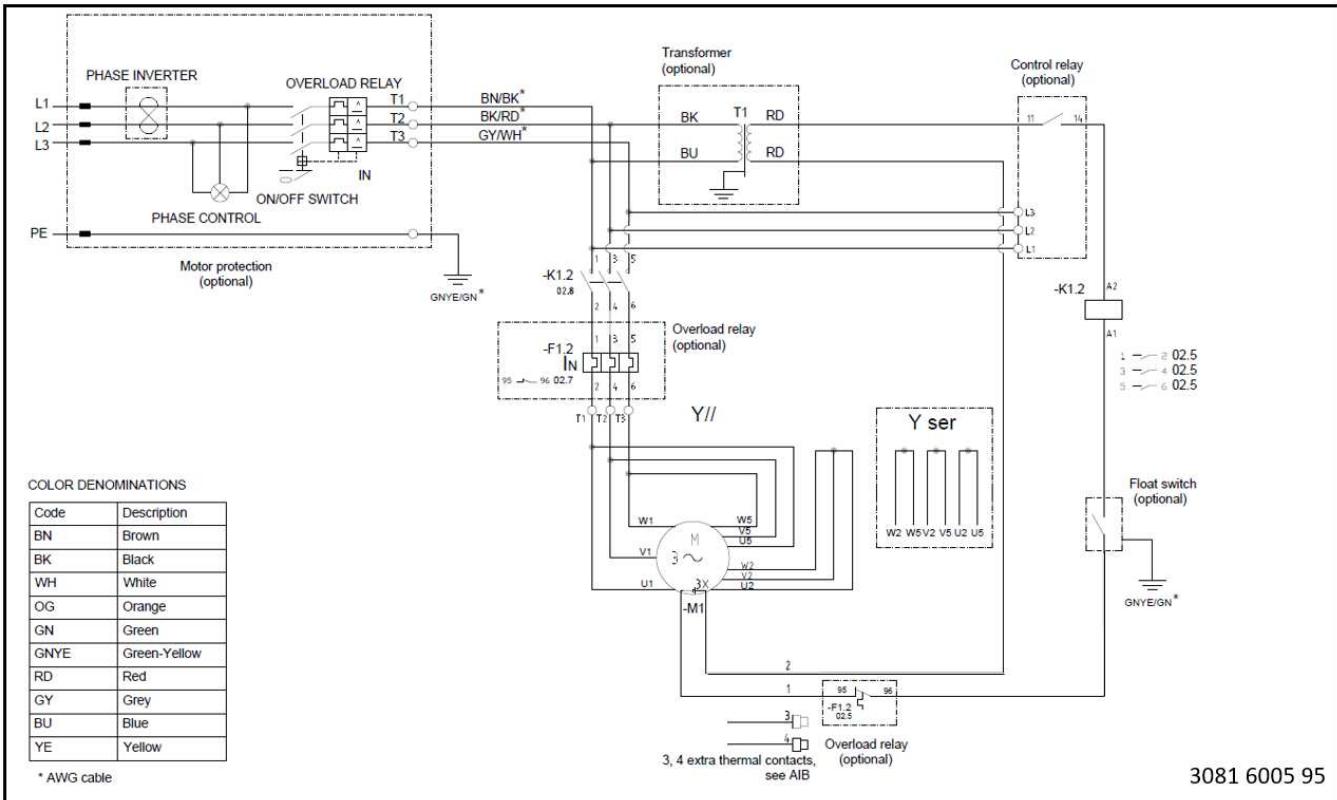


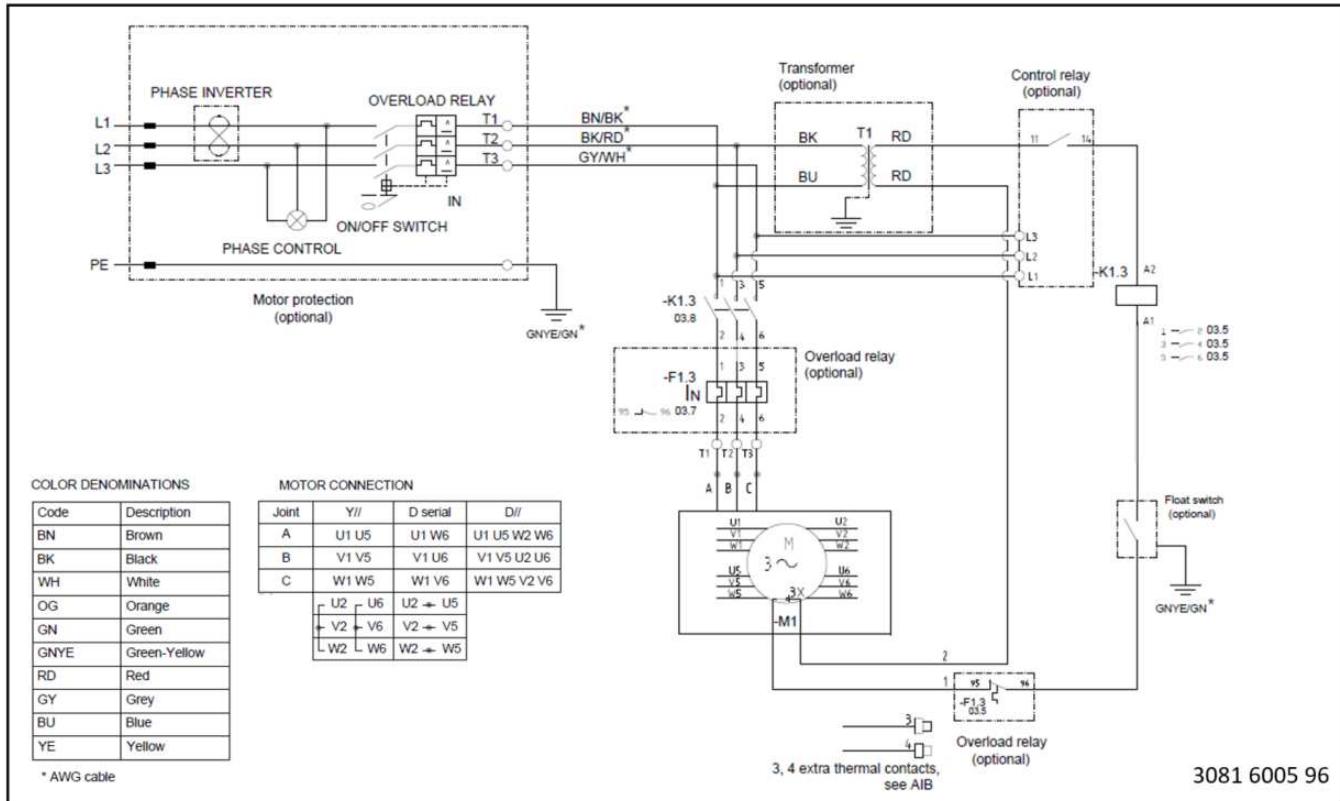


6 Statoriaus gnybtų skydas

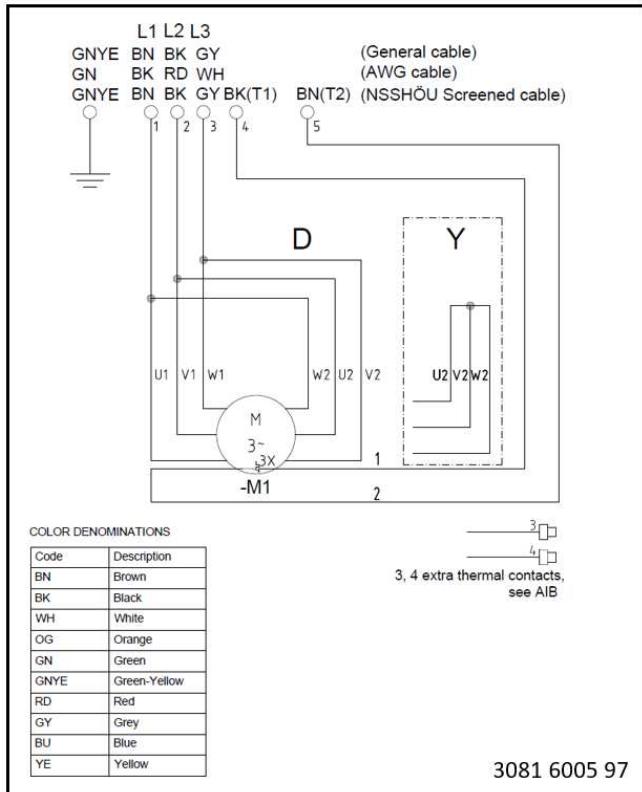


9 Statoriaus gnybtų skydas

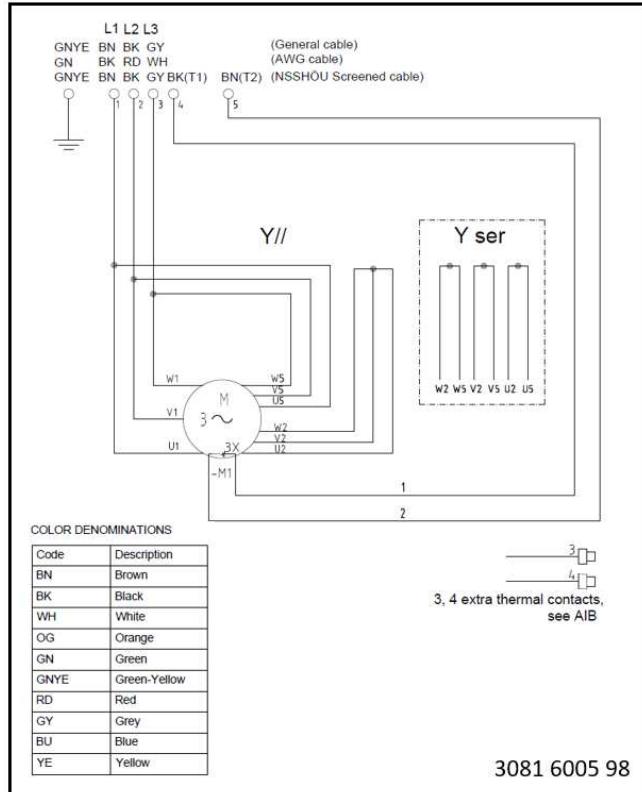

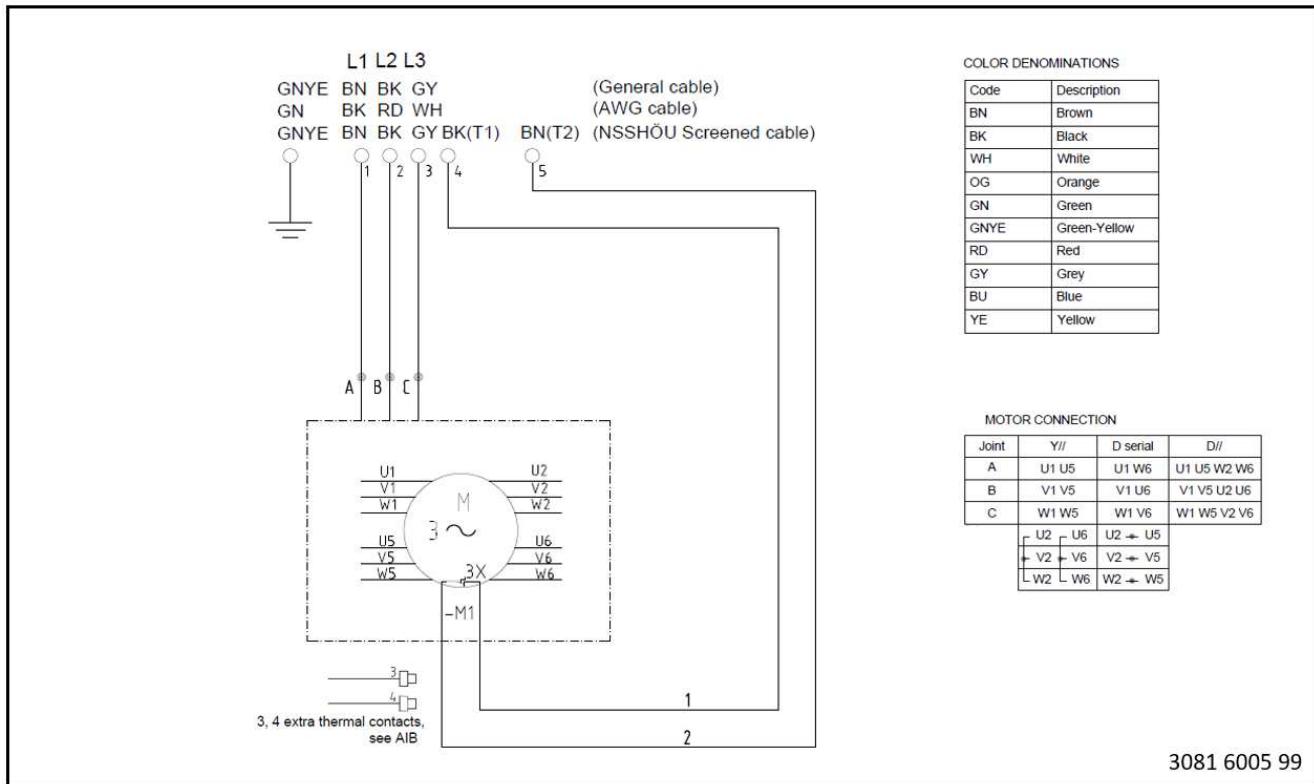


SRAUTO CHARAKTERISTIKA


WEDA D30L 50Hz

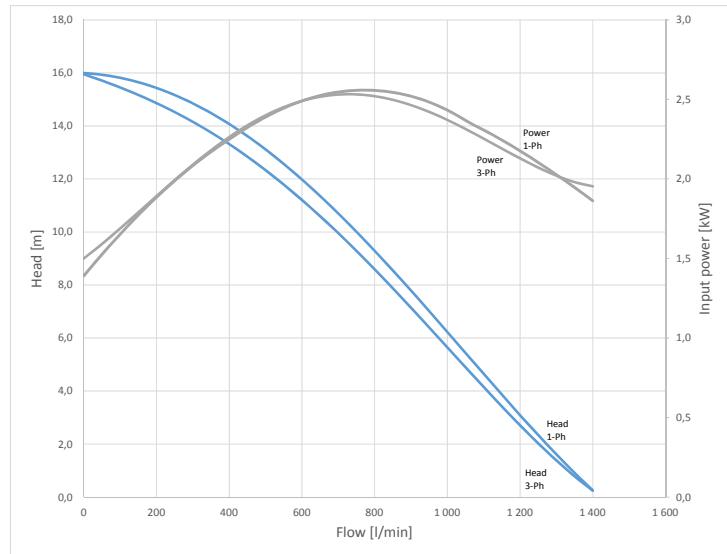


WEDA D30N 50Hz


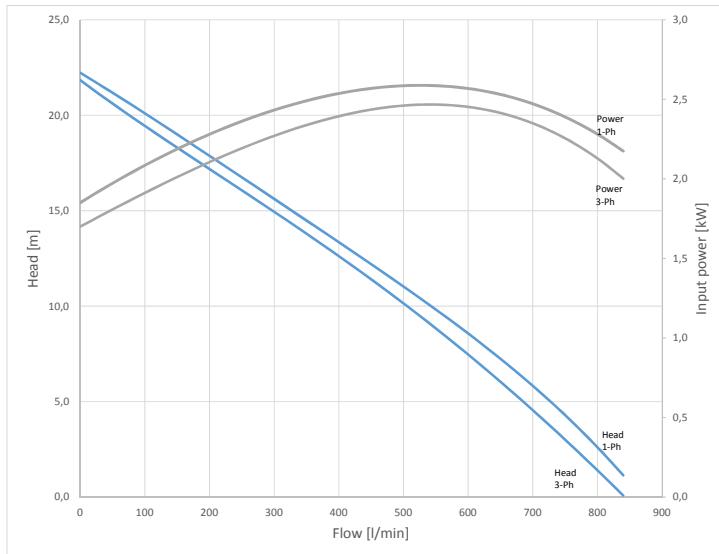


WEDA D30L 60Hz

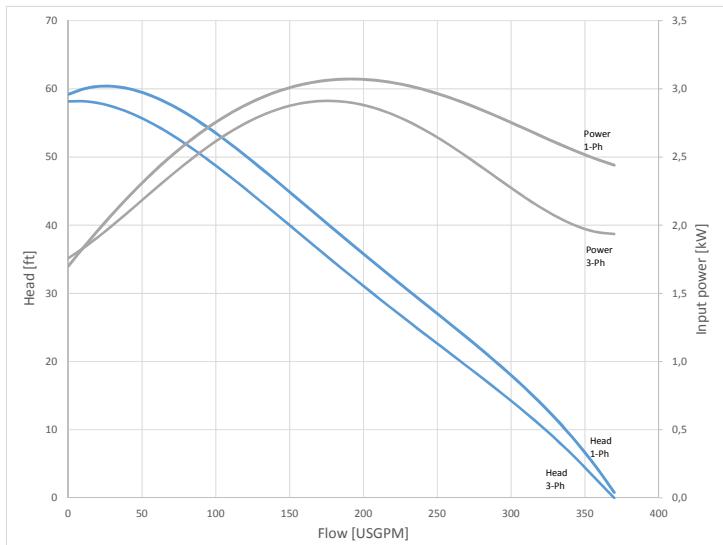


WEDA D30N 60Hz

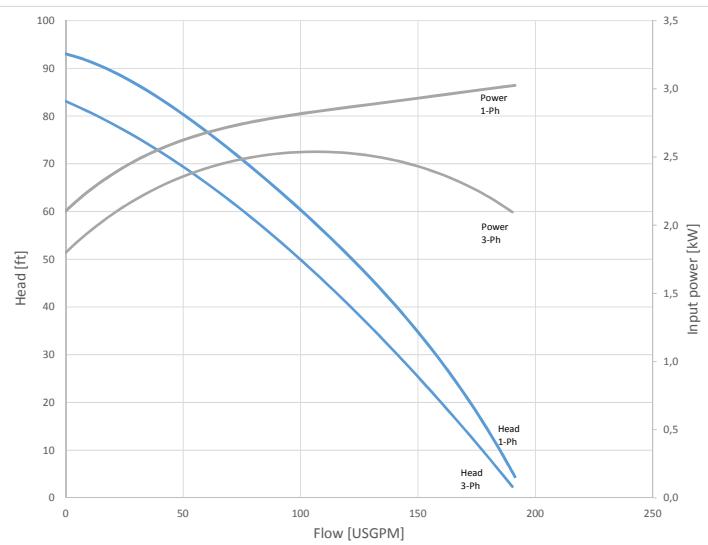


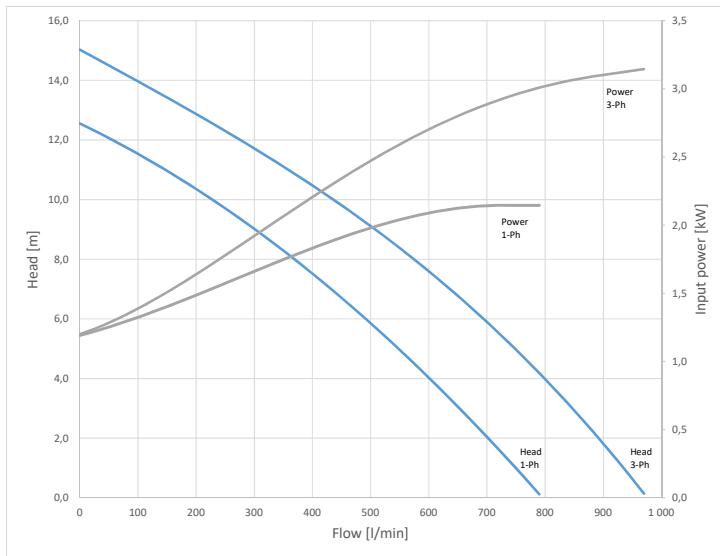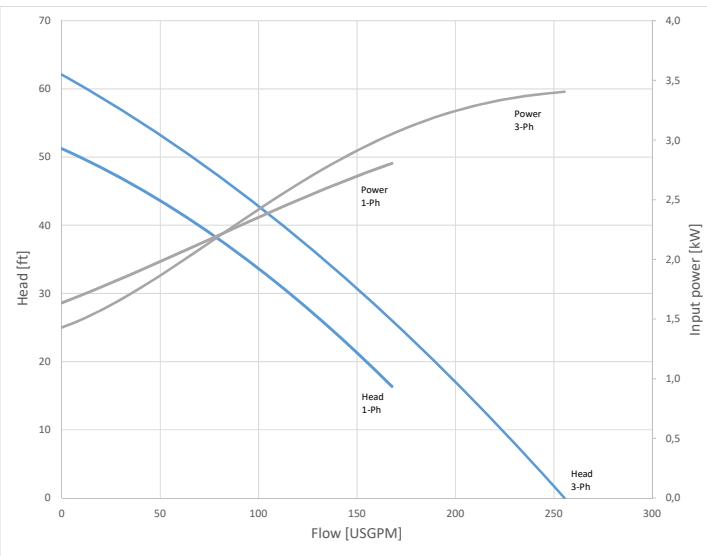WEDA S30N 50Hz**WEDA S30N 60Hz**

WEDA D40N 50Hz

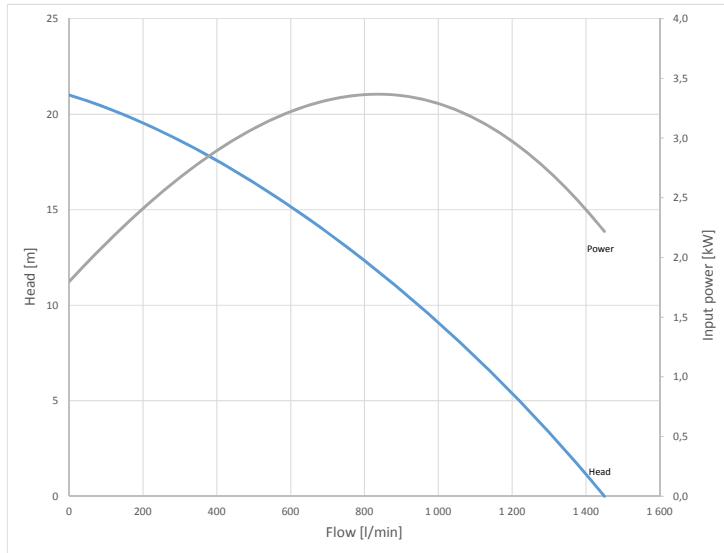

WEDA D40N 60Hz

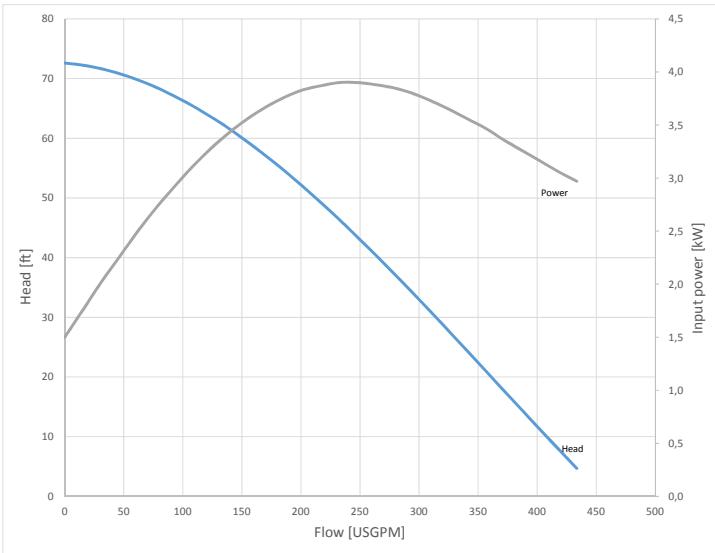

Atsarginės dalys

Garantija

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

Atsarginės dalys išvardytos atsarginių dalių sąraše.

Kad išvengtumėte pristatymo klaidų, užsakydami atsarginės dalis pateikite tokią informaciją:

1. Siurblio tipas
2. Siurblio serijos numeris
3. Reikalingas kiekis
4. Dalies numeris
5. Dalies aprašymas

ALYVOS SPECIFIKACIJOS

Alyvos indo tūris:

0.25 L / 0.07 US gallon

Alyva: dalies nr. 1636 3024 22 (1,0 l / 0,26 JAV galo-no)

Kitos rekomenduojamos alyvos:

Bendrovė	Alyvos
Cepsa	HYDRAULICS HM 32
Statoil	Hydra Way HM32
Texaco	Ranco Oil HD32
Mobil	DTE24
Castrol	Hyspin AWS32
Shell	Tellus oil 32

Kiekvienoje šalyje galioja garantinės sąlygos, pateiktos atitinkamo „Atlas Copco“ klientų aptarnavimo centro arba įgaliotujų pardavėjų. Iki garantinio laikotarpio pabaigos sugedusį siurblį suremontuosime nemokamai, jei gedimas susijęs su medžiagų arba gamybos defektais.

Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į vietinį pardavėją arba artimiausią įgaliotąjį „Atlas Copco“ klientų aptarnavimo centrą.

Utilizavimas

BENDROJI INFORMACIJA

„Atlas Copco“ kurdama savo gaminius ir paslaugas stengiasi išsiaiškinti, apibrėžti ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, kurį gaminiai bei paslaugos gali turėti gamybos, paskirstymo, naudojimo ir utilizavimo etapuose.

Perdirbimo ir utilizavimo strategija yra neatskiriamas višus „Atlas Copco“ gaminijų projektavimo dalyje. Įmonės „Atlas Copco“ standartai numato griežtus reikalavimus.

Parenkant medžiagas atsižvelgiant į jų perdirbimo, įrengimų išardymo ir medžiagų bei jų junginių atskyrimo galimybes, taip pat galimą žalą aplinkai ir pavojų sveikatai pakartotinai naudojant bei utilizuojant neišvengiamai susidarančius neperdirbamų medžiagų kiekius.

Jūsų „Atlas Copco“ siurblį sudaro daugiausia metalinių detalės, jas galima vėl išlydyti ir panaudoti, todėl jas perdirbus pakartotinai galima naudoti praktiškai neribotą laiką.

ROHS

Informacija apie **pavojingų medžiagų apribojimą** (RoHS): Šis gaminys ir jo informacija atitinka RoHS direktyvos (2011/65/ES) reikalavimus.

EEIA

Informacija apie **elektros ir elektroninės įrangos atliekas** (EEIA): šis gaminys ir jo informacija atitinka EEIA direktyvos (2012/19/ES) reikalavimus, todėl jį reikia tvarkyti pagal šios direktyvos nuostatus. Gaminys pažymėtas toliau parodytu simboliu.



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis su viena juoda linija apačioje nurodo, kad taip pažymėto gaminio dalis reikia išmesti pagal EEIA direktyvos reikalavimus. Visą gaminį arba EEIA dalis galima išsiųsti į mūsų klientų aptarnavimo centrą, kas jos būtų tinkamai utilizuotos.

MEDŽIAGŲ UTILIZAVIMAS

Užterštas eksplotacines ir konstrukcines medžiagas utilizuokite atskirai laikydami vietą galiojančių aplinkosaugos reikalavimų.

Pasibaigus eksplotacijos laikotarpiui, prieš išardydami įrenginių, išleiskite iš jo visus skysčius ir sunaikinkite juos laikydami vietą galiojančių utilizavimo reikalavimų.

Išardykite mechanizmą, atskirdami metalą, laidus, žarnas, izoliaciją, elektrinius komponentus ir plastikines dalis.

Visas sudėtinės dalis utilizuokite laikydami atitinkamą utilizavimo reikalavimą.

Išsipylysius skysčius surinkite mechaniniu būdu; likučius surinkite naudodami sugerančias medžiagas (pavyzdžiu, smėlį, pjuvėnus) ir utilizuokite laikydami atitinkamą, vietoje galiojančių utilizavimo reikalavimą. Nepilkite į kanalizaciją ir neužterškite grunto vandens.



Sėkmingai įgyvendinti šią idėją galime tik su Jūsų pagalba. Palaiykite mus profesionaliai utilizuodami medžiagas. Užtikrindami teisingą gaminio utilizavimą Jūs padėsite išvengti potencialaus neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali atsirasti netinkamai elgiantis su atliekomis.

Medžiagų perdirbimas bei pakartotinis naudojimas padeda išsaugoti gamtinius išteklius.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

EC DECLARATION OF CONFORMITY

- 1
2 We, Grupos Electrogenos Europa S.A., declare under our sole responsibility, that the product
3 Machine name : **PORTABLE SUBMERSIBLE DEWATERING PUMP**
4 Commercial name :
5 Serial number :

6 Which falls under the provisions of article 12.2 of the EC Directive 2006/42/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery, is in conformity with the relevant Essential Health and Safety Requirements of this directive.

The machinery complies also with the requirements of the following directives and their amendments as indicated.

7	Directive on the approximation of laws of the Member States relating to	Harmonized and/or Technical Standards used	Att' mnt
a.	Machinery safety	2006/42/EC EN ISO 12100 EN ISO 809	
b.	Electromagnetic compatibility	2004/108/EC EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	
c.	Low voltage equipment	2006/95/EC EN 60204-1 EN ISO 60335-1 EN ISO 60335-2-41	

8.a The harmonized and the technical standards used are identified in the attachments hereafter
8.b Grupos Electrogenos Europa, S.A. is authorized to compile the technical file

9
10 Conformity of the specification to the Directives
11 Issued by Product engineering
12
13 Name
14 Signature
15 Conformity of the product to the specification and by implication to the directives
16 Manufacturing

16 Place, Date Muel (Zaragoza), Spain

Grupos Electrogenos Europa, S.A.

A company within the Atlas Copco Group

Form 1630088381
ed. 00, 2015-5-30

Postal address
Polígono Pitácoro II, Parcela 20
50450 Muel ZARAGOZA
Spain
www.atlascopco.com

Phone: +34 902 110 316
Fax: +34 902 110 318
V.A.T. A50324680

For info, please contact your local Atlas Copco representative

p.1(7)